

2015 06 25



本田は25日、エンジン起動装置に不具合があり出火の恐れがあるとして、CB400などバイク37車種2万9232台のリコール(回収・無償修理)を国土交通省に届け出ました。昨年8月～今年6月、警視庁の白バイから出火するなど16件の不具合が報告されているようです。これらの不具合によるけが人などはなかったそうです。

国交省によりますと、6月15日には東京都大田区で、警視庁の白バイの座席近くから出火する火災があったそうです。他の白バイでもエンジンが停止するなどの不具合が発生していたようです。

リコール対象は2013年10月～15年6月製造のタイの現地法人生産分を含むバイクです。白バイに使われているCB1300Pは332台が対象になるようです。

エンジンを起動させる部品に電気が流れずエンストしたり、過熱して出火したりする恐れがあり、部品を交換して対応するそうです。

詳細

リコール届出番号	3603	リコール開始日	平成27年6月25日
不具合の部位(部品名)	始動装置(スターターマグネチックスイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンの始動装置において、スターターマグネチックスイッチの防水用シール剤の充填が不適切なため、シール剤がスターターマグネチックスイッチのヒューズを組付ける端子内部に浸入するものがあります。そのため、使用過程で端子内部に浸入したシール剤が軟化してヒューズ端子の接圧が低下し、接触抵抗が増加して発熱し、そのままの状態で使用を続けると、ヒューズ組付部が溶損して導通不良となり、エンストして再始動できない、または、スターターマグネチックスイッチの回路が短絡して火災に至るおそれがあります。		
改善措置の内容	スターターマグネチックスイッチを点検し、良品に交換します。また、ヒューズカプラーを点検し、溶損している場合は、ワイヤーハーネスを新品に交換します。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ダイレクトメール等で通知します。 ・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載します。 ・改善実施済車には、車台番号付近にNo.3603のステッカーを貼付します。 		

対象車種にお乗りの方には **メーカー（販売会社）から連絡があるとのです。**



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ



ホンダがバイク3万台リコール

- 西日本防災システム



詳細

車名	型式	通称名	対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	対象車の台数	備考
ホンダ	EBL-NC42	CB400 SUPER FOUR CB400 SUPER BOLD' OR	NC42-1106675～NC42-1700556 平成25年10月28日～平成27年6月18日	5,773	
	EBL-SC54	CB1300 SUPER FOUR CB1300 SUPER BOLD' OR	SC54-1803255～SC54-2100424 平成25年10月25日～平成27年6月15日	2,674	
	EBL-RC72	NC750X	RC72-1000005～RC72-1002664 平成25年12月17日～平成27年6月16日	2,860	
	JBK-MC33	VTR VTR-F VTR Type LD	MC33-1502046～MC33-1601509 平成25年11月5日～平成27年5月28日	2,438	
	EBL-NC47	CBR400R CB400F 400X	NC47-1004035～NC47-1006100 平成25年10月22日～平成27年5月21日	2,066	
	EBL-RC82	NM4	RC82-1000001～RC82-1100081 平成25年12月5日～平成27年6月18日	1,578	
	EBL-RC70	NC750S	RC70-1000007～RC70-1100200 平成25年12月17日～平成27年6月17日	1,099	
	EBL-RC83	CB650F CBR650F	RC83-1000004～RC83-1001022 平成25年11月14日～平成27年6月18日	1,016	
	EBL-RC67	NC750L	RC67-1001351～RC67-1002053 平成25年10月21日～平成27年5月28日	703	教習車専用
	EBL-SC62	CB1300P	SC62-1001849～SC62-1002393 平成26年1月7日～平成27年2月13日	332	
	EBL-RC71	インテグラ	RC71-1000006～RC71-1000244 平成26年1月15日～平成27年6月17日	239	
	EBL-RC53	シャドウファントム	RC53-1200419～RC53-1200638 平成25年10月25日～平成27年6月17日	220	
	EBL-PC40	CBR600RR CBR600RR ABS	PC40-1600469～PC40-1600678 平成25年11月6日～平成27年5月27日	210	
	EBL-RC69	CTX700	RC69-1000304～RC69-1000473 平成25年11月23日～平成27年6月18日	168	
	EBL-NC44	シャドウ クラシック	NC44-1001139～NC44-1001286 平成25年10月25日～平成27年6月18日	145	
	EBL-PF02	シルバーウイング GT	PF02-1001373～PF02-1001506 平成25年11月14日～平成27年6月10日	134	
	EBL-RC63	NC700X	RC63-1101884～RC63-1101973 平成25年11月4日～平成25年12月7日	90	
	EBL-NC45	シャドウ カスタム	NC45-1000660～NC45-1000720 平成25年11月15日～平成27年3月18日	61	
	EBL-RC50	シャドウ	RC50-1700104～RC50-1700157 平成25年11月14日～平成27年3月19日	54	
	EBL-RC56		RC56-1100071～RC56-1100108 平成25年11月25日～平成27年3月27日	38	
	EBL-SC61	VT1300CX	SC61-1200139～SC61-1300006 平成25年11月12日～平成27年5月25日	53	
EBL-RC61	NC700S	RC61-1100774～RC61-1100816 平成25年11月15日～平成25年12月2日	43		
EBL-RC68	CTX700N	RC68-1000195～RC68-1000225 平成26年2月5日～平成26年7月3日	31		
EBL-SC67	VT1300CS	SC67-1100057～SC67-1100063 平成25年11月26日～平成26年12月2日	7		
(計24)	(計31車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年10月21日～平成27年6月18日	(計21,832)		



西日本防災システム

NISHINON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ